腐食の基礎

ものづくり基礎講座(第56回技術セミナー) 『金属の魅力をみなおそう 第三弾 観察・分析編 第五回』

東北大学金属材料研究所 正橋直哉

masahasi@imr.tohoku.ac.jp

2018. Sept. 26 14:05~14:35



Corporation Center


クリエイション・コア東大阪 南館3階 技術交流室A





- 1. 腐食事例
- 2. 金属の腐食とは
- 3. 鉄の腐食
- 4. 不働態
- 5. 局部腐食



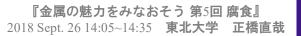
























インプラント金属の腐食(CoCr合金)

『金属の魅力をみなおそう 第5回 腐食』 2018 Sept - 26 14:05~14:35 - 東北大学 - 正橋直哉



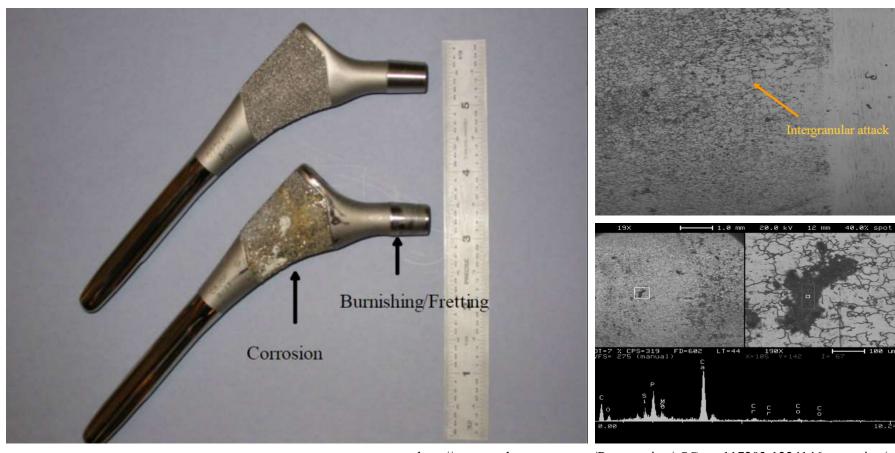

http://www.authorstream.com/Presentation/aSGuest117203-1224146-corrosion/

- ① フレッティング摩耗:接触する二物体間での微小な往復滑りで生じる表面損傷。
- ② <u>隙間腐食</u>:フレッティング腐食により不動態膜が破壊と再活性化を繰り返し、 その過程で隙間での酸素が消費され、pHが低下して隙間腐食を徐々に進行させる。





固体材料が環境によって純化学的反応または電気化学的反 応によって<u>変質破壊される現象</u>をいう。水溶液中や大気中 で起る金属の腐食の大部分は後者である。水分の存在する 場合の腐食を湿食、高温の空気などの中で生じる腐食を乾 食という。流体によって機械的に材料が侵される場合は特 に<u>エロージョン・コロージョン</u>と呼ぶ。また全面で起る**均** 一腐食, 部分的な**局部腐食**, 結晶粒の間にそって進行する **粒界腐食**、被膜のピンホールなどから内部に向い進行する <u>孔食</u>、細いすきまで起る<u>すきま腐食</u>、応力のかかった部分


で腐食とともに割れる応力腐食割れなどがあるサンタニヵ国際大百科事典



鉄の腐食実験

『金属の魅力をみなおそう 第5回 腐食』 2018 Sept. 26 14:05~14:35 東北大学 正橋直哉



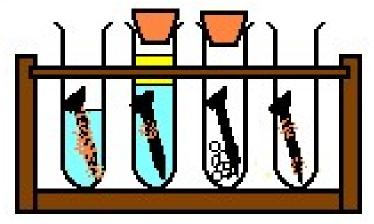

鉄(または鋼) は、ほとんどの遷移金属よりも速く腐食し、酸素(空気中)と水の両方が存在する場合にのみ容易に腐食して、

酸化鉄を形成する。

http://www.docbrown.info/page03/Reactivitya.htm

①釘を<u>純水</u>に入れ、 蓋をしないで<u>空気</u> に触れさせる。 ②釘を<u>沸騰水と油</u> を入れて、蓋で密 封する。

(4)

③釘を<mark>乾燥剤</mark>入りの試験管に入れて 蓋で密封する。 ④釘を試験管に入れ、蓋をしないで空気に触れさせる。



水+空気 水 (脱気)

(3)



空気(水が無い)



空気 (水が無い)




数日後、<mark>多量の錆</mark>が発生する。

数日後、ほとんど <u>錆は発生しない</u>。 数日後、<u>ごくわず</u> <u>かの錆</u>の発生する。 数日後、<u>ごくわず</u> <u>かの錆</u>の発生する。

鉄の腐食(中性溶液)


『金属の魅力をみなおそう 第5回 腐食』 2018 Sept. 26 14:05~14:35 東北大学 正橋直哉



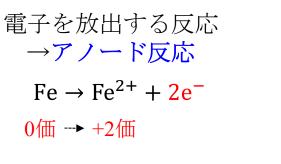



$$\frac{1}{2} \frac{0}{2} + H_2 O + 2e^- \rightarrow 20 H^-$$

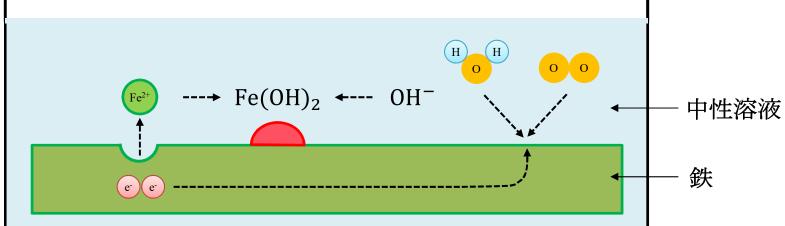

Fe
$$+(1/2 O_2) + (H_2 O) \rightarrow Fe(OH)_2$$

Fe $(OH)_2 + H_2 O + 1/2 O_2 \rightarrow Fe(OH)_3$
Fe $(OH)_3 \rightarrow FeOOH + H_2 O$

不均一腐食(局部腐食)



均一腐食 (全面腐食)

オキシ水酸化鉄 ◆ 鉄表面を被覆する=

鉄の腐食(酸の中)

『金属の魅力をみなおそう 第5回 腐食』 2018 Sept. 26 14:05~14:35 東北大学 正橋直哉




電子を放出する反応
→アノード反応

電子を受け取る反応 →**カソード反応**


$$Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2e^{-}$$

0価 → 2価

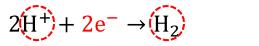

1価 ----- 0価

$$O_2 + 4H^+ + 4e^- \rightarrow 2H_2O$$

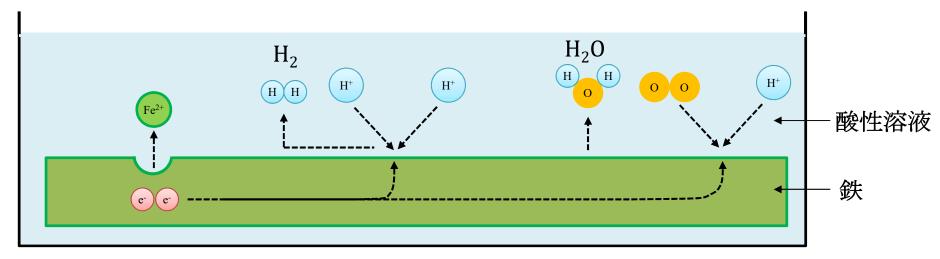

$$Fe+2H^+ \rightarrow Fe^{2+} + H_2$$



 $2\text{Fe} + \text{O}_2 + 4\text{H}^+ \rightarrow 2\text{Fe}^{2+} + 2\text{H}_2\text{O}$



酸素を含まない酸 (塩酸·・・) 非酸化性の酸


電子を受け取る力 強い (酸化させる能力) 強い


酸素を含む酸 (硝酸、熱濃硫酸・・・) 酸化性の酸



中性溶液



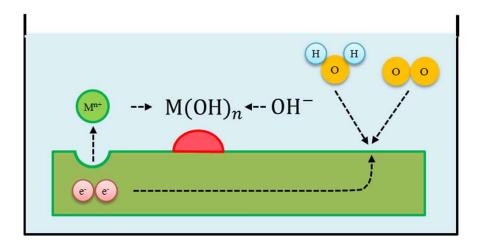

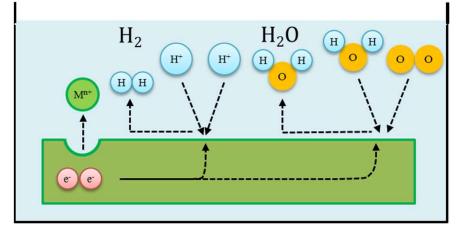

非酸化性酸

酸化性酸

$M \rightarrow M^{n+} + ne^-$	アノード	$M \rightarrow M^{n+} + ne^-$
$\frac{1}{2}O_2 + H_2O + 2e^- \rightarrow 2OH^-$	カソード	$2H^{+} + 2e^{-} \rightarrow H_{2}$ $0_{2} + 4H^{+} + 4e^{-}$ $\rightarrow 2H_{2}O$

水素発生型

酸素消費型





	金属	E ⁰ /V(SHE)
イオン化傾向小	Au	1.5
	Pd	0.99
(耐食性良)	Ag	0.80
陽イオンに なりにくい	Cu	0.34
0.7/C (0	Н	0
1	Pb	-0.13
	Ni	-0.25
	Co	-0.28
	Fe	-0.44
	Zn	-0.74
	Cr	-0.76
	Mn	-1.19
陽イオンに なりやすい	Zr	-1.54
	Al	-1.66
イオン化 傾向大	Ti	-1.63
(耐食性劣)	Mg	-2.37

- ① 水素よりイオン化傾向が大きい金属
- ② 水素よりイオン化傾向が小さい金属
- ☞ イオン化傾向が水素より小さいため、 水溶液中の水素イオンとは反応しない。

但し、酸化剤としての力がH+より強い熱 濃硫酸・濃硝酸・希硝酸・王水では、金属 も酸化して陽イオンになる。

(例1) 銅と希硝酸の場合

 $3Cu + 8HNO_3 \rightarrow 3Cu(NO_3)_2 + 4H_2O + 2NO$


(例2) 銀と熱濃硫酸の場合

 $2Ag + 2H_2SO_4 \rightarrow Ag_2SO_4 + SO_2 + 2H_2O$

腐食条件(電位とpH)

『金属の魅力をみなおそう 第5回 腐食』 2018 Sept. 26 14:05~14:35 東北大学 正橋直哉



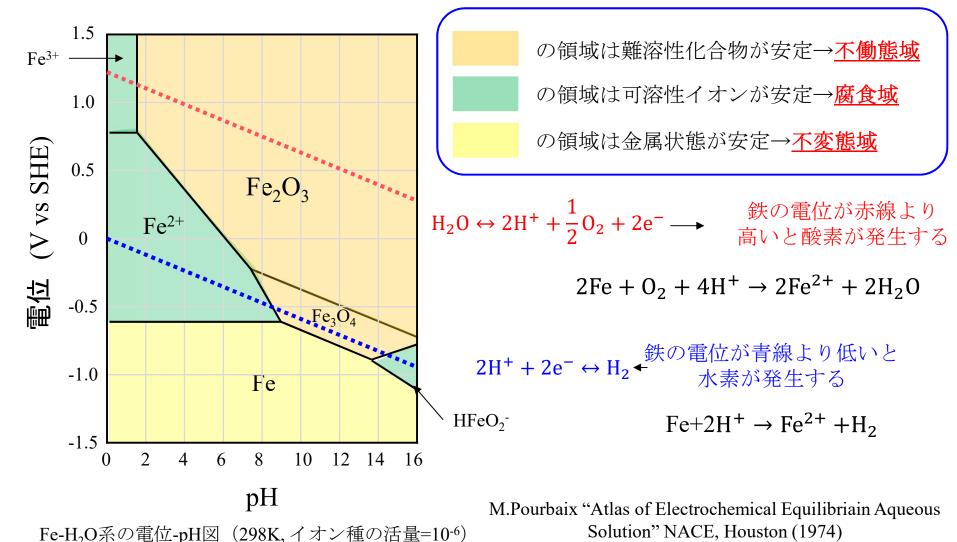


金属の表面状態は溶液のpHと電位に依存する







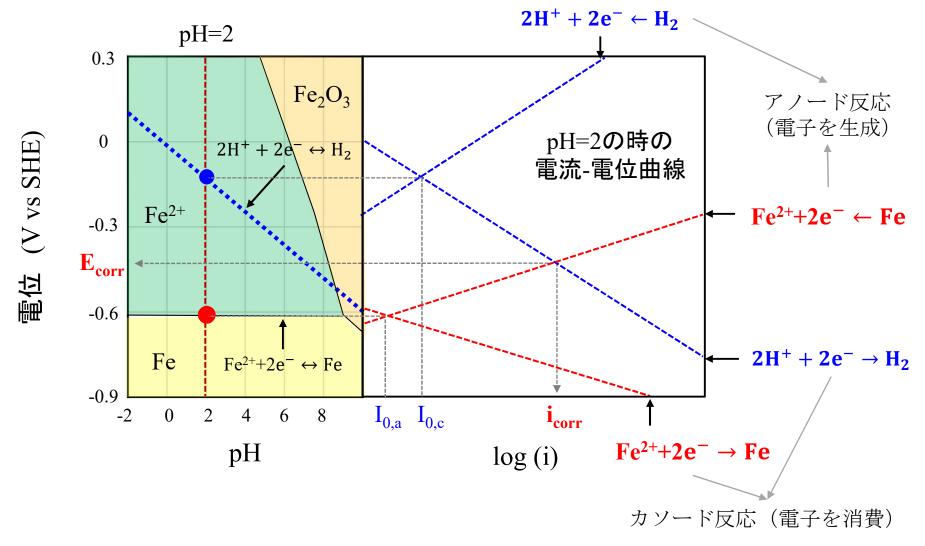

☞ 腐食反応はアノード反応とカソード反応が同時におこる





鉄は水と酸素が共存する場合に以下の反応が進む。

$$Fe + H_2O + 1/2O_2 \rightarrow Fe(OH)_2$$
 (1)

Fe(OH),は赤くなく、O2によってただちに酸化して Fe(OH)3となる。

$$2Fe(OH)_2 + H_2O + 1/2O_2 \rightarrow 2Fe(OH)_3$$
 (2)

Fe(OH),から水が取れるとオキシ水酸化鉄(FeOOH)となる(赤錆)。





赤錆とはオキシ水 酸化鉄(FeOOH)のこ

赤錆に電子が供給されるとO2と水が切り離されて黒錆となる。

$$6\text{FeOOH} + 2\text{e}^{-} \rightarrow 2\text{Fe}_{3}\text{O}_{4} + 2\text{H}_{2}\text{O} + 2\text{OH}^{-}$$
 (4)

電子は Fe→Fe³⁺+2e⁻ で供給され、Fe³⁺はOH-と反応し赤錆となる。

- ☞赤錆と電子が反応して黒錆ができる。
- ☞赤錆と反応する電子はFeが溶けて生成。溶けたFeは赤錆になる。




黒錆とは四酸化 三鉄(Fe₃O₄)のこ

電子の多いアルカリ性では黒錆が、酸性では赤錆ができ易い。

Fe-Cr**合金の耐食性**



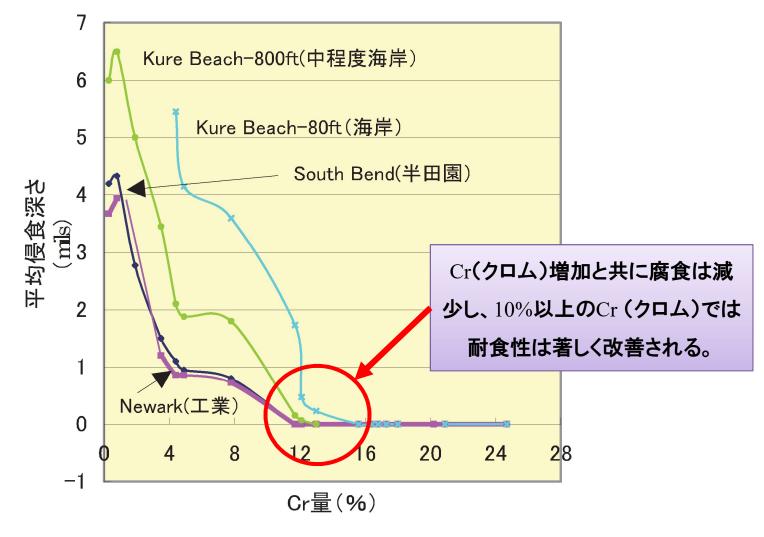

Fe-Cr合金の8年間大気暴露結果に対するCr(クロム)の影響

(ASTM STP 454(1969)124)




ステンレスの用途

『金属の魅力をみなおそう 第5回 腐食』 2018 Sept. 26 14:05~14:35 東北大学 正橋直哉





オールステンレスキッチン(SUS304)

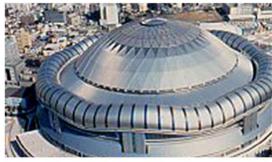

大阪ドーム(SUS445J2)



浴槽·浴室壁(SUS430)



洗濯機ドラム(SUS430, 430LX)



トンネル内装板(SUS445J1)



プラント(SUS304,316,317J1,329J1)



鉄道車両(SUS301L, 304)



自動車用ディスクブレーキロータ(SUS410)




時計部品(SUS303,316F)



不動態形成の分極曲線模式図

『金属の魅力をみなおそう 第5回 腐食』 2018 Sept. 26 14:05~14:35 東北大学 正橋直哉



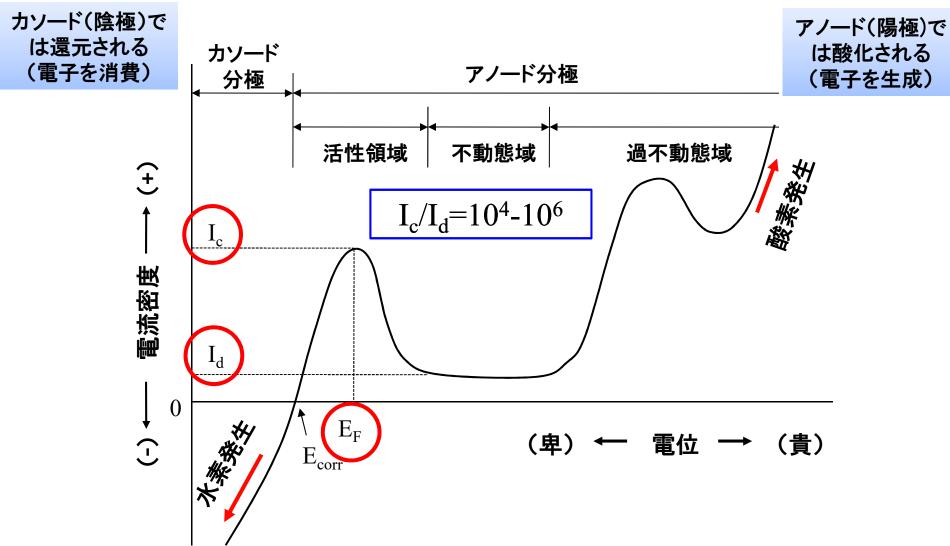


☞ E_Fが卑に大きく、IcやIdを小さくすることで不動態は安定になる



酸化被膜の組成分析

『金属の魅力をみなおそう 第5回 腐食』 2018 Sept. 26 14:05~14:35 東北大学 正橋直哉



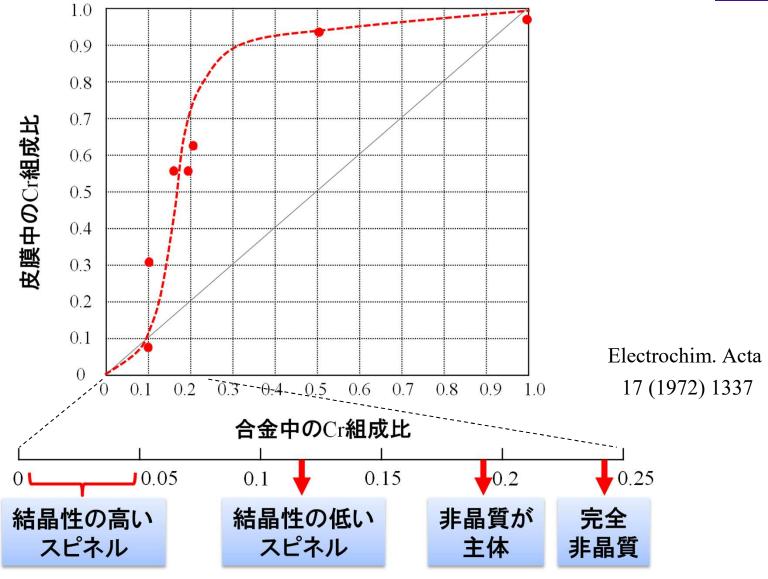




不動態皮膜の自己修復


『金属の魅力をみなおそう 第5回 腐食』 2018 Sept. 26 14:05~14:35 東北大学 正橋直哉



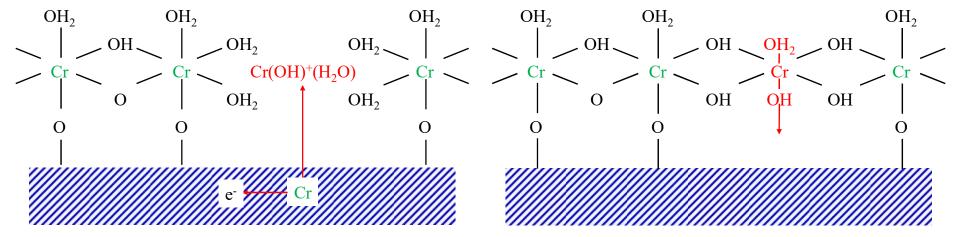

① 皮膜が破れると、鋼中のCrと大気中の酸素、水が反応。

②不動態皮膜を瞬時に形成する。

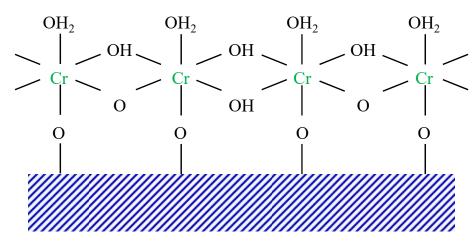


③何度でも不動態皮膜は再生するため、錆を発生させない。

Corrosion Science, 13 (1973),471



孔食・すきま腐食



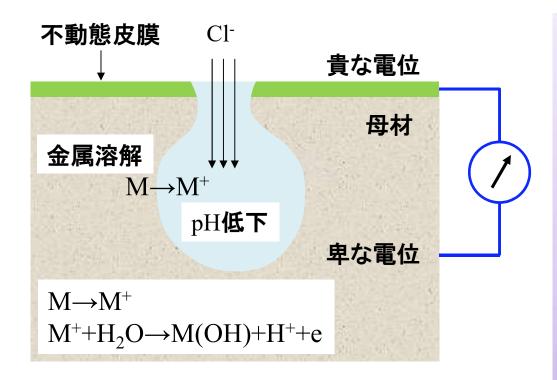



- ① Cl-によって不動態皮膜の一部が破壊される
- ② 破壊箇所は卑な電位となり、局部電池を形成し孔食が進行する。
- ③ Cl-は孔食部に集まり、塩素濃度 が高くなり、金属を溶解させる。
- ④ 溶出した金属イオンは水中で加水分解し、H+生成によりpHが低下。
- 5 この腐食は局所的に孔中で起き、 孔食は連続的に進展。
- ① Cr、Mo、Ni、Cuなどを添加(SUS316J1、SUS317)。
- ② 硝酸処理により不動態皮膜中のCr濃度を増加させる。
- ③ N添加によりアンモニウム塩あるいは硝酸塩を形成し孔食を抑制する。

粒界腐食

『金属の魅力をみなおそう 第5回 腐食』 2018 Sept. 26 14:05~14:35 東北大学 正橋直哉



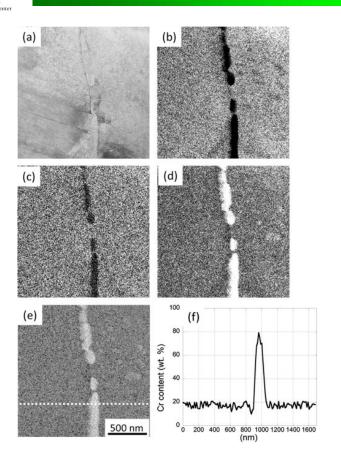

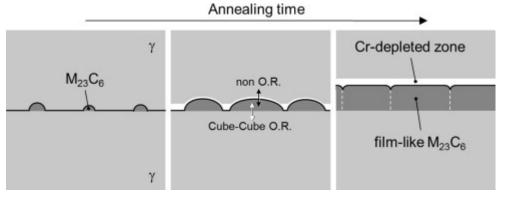


Scripta Materialia, 65 (2011) 509-512

- ① CはCrと結合しCr₂₃C₆となり粒界に優先的に析出 し、その周囲はCr濃度が低下。
- ② この低Cr領域とCr₂₃C₆との間で局部電池を形成 し、粒界に添って腐食が進行。
- ① 約1100°Cに再加熱し、 $Cr_{23}C_6$ をオーステナイト中に溶解させた後に急冷する。Cを結晶粒中に拡散させることで炭化物を消失させる。
- ② Ti, Nb, Zr等の安定で粒界に析出しにくい炭化物形成元素を添加する。
- ③ 製錬時の高温脱炭処理により、ステンレス中のC量を極力抑制する。



応力腐食割れ



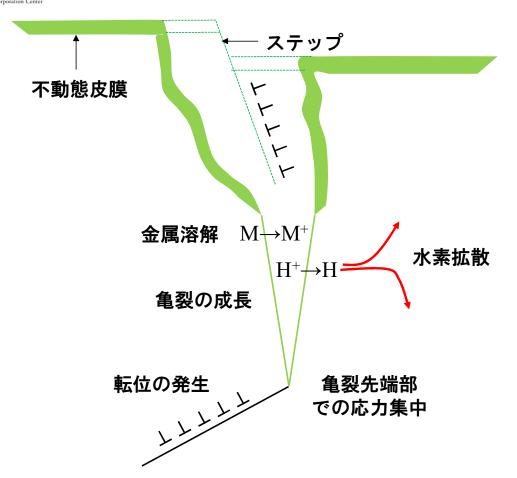

- ①残留引張応力により不動態皮膜 表面にすべりステップ発生
- ②不動態皮膜が破壊
- ③破壊部分を起点に亀裂が成長
- ④ 亀裂新生面は化学的な活性点となり、金属は溶解しH+は還元される。
- ⑤Hはマトリックスに拡散し、原子間結合力を低下させる。
- ⑥応力集中による塑性変形と、金属 溶解・水素拡散がし、割れが進展。
- ① 850~950℃加熱後に徐冷し残留応力を低減する。
- ② ショットピーニングによる表面に残留する引張応力を低減する。
- ③ Ni増量、Mn、P、N添加、C減量による粒界腐食感受性を低減させる。



水素脆性

『金属の魅力をみなおそう 第5回 腐食』 2018 Sept. 26 14:05~14:35 東北大学 正橋直哉



鋼中水素は応力が掛った非金属介在物と母相界面、結晶粒界等の局所領域に偏析して脆性破壊を誘発し(水素脆性、水素誘起割れと称す)、<u>高強度鋼</u>ほど起こり易い。

① 格子脆化説

格子間に固溶した水素 量に比例して原子間結 合力は低減させ、亀裂 成長を促進し破壊を誘 起する。

② 表面エネルギー低下説


亀裂発生のGriffith条件における、表面エネルギーが水素吸着で低下し、 σ_c が減少して脆化を生ずる。

③ 水素による内圧説


内部欠陥での水素分子 が析出し、その圧力で 亀裂もしくは空洞を形 成し、塑性変形により 破壊を誘起。

④ 局所変形助長説


吸着水素が原子間結合 力を弱め、転位を生成 しすべりを誘起。 亀裂 進展を助長するため破 壊を促進する。

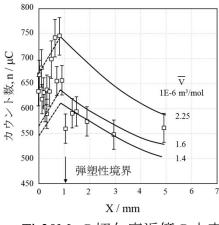


Ti-30Moの切欠底近傍の水素 濃度分.縦軸は水素濃度に対 応した量で横軸は切欠底か らの距離.

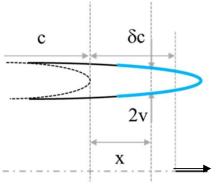

亀裂がδc伸びた時の歪エネルギー増加が、亀裂新生面の表面エネルギー増加より大きくないと亀裂は伸びない

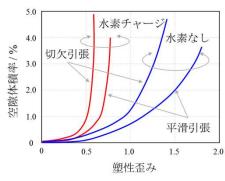

水素をチャージした切欠試料は未チャージ材や切欠けなしの試料より、少ない組成で破断に至る.

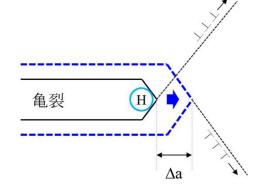

水素が転位生成の起点となり、すべり面状の転位の異動により亀裂が Δa だけ成長する.



腐食のまとめ



◎ 腐食の考え方

- ① 金属の水溶液腐食は酸素と水の存在下でおこる 中性か酸性かにより水素発生を伴わない場合と伴う場合がある
- ② 水溶液腐食は電子の授受に基づく「局部電池モデル」で理解できる 電池の<u>正極(アノード)と負極(カソード)</u>で各々異なる反応がおきる
- ③ 水中における化学種の存在は電極電位とpHに依存する 電位-pH図は、熱力学的データ(平衡論)に基づいて計算して作成する
- ④ 水酸化物の薄膜(不動態)が基材の腐食を抑制する 不動態は活性態に比べ、流れる電流は1万分の1から100万分の1と低い

◎ 局部腐食

- ① 応力が存在しなくても起こる腐食孔食、隙間腐食、粒界腐食等
- ② 応力の存在下で起こる腐食 応力腐食割れ、水素脆性等

